



出来形管理図での 50%、80%規格値補助線の表示方法

印刷したい出来形管理図表の印刷プレビューを表示します。


印刷プレビュー画面で、「印刷詳細(O)...」をクリックします。

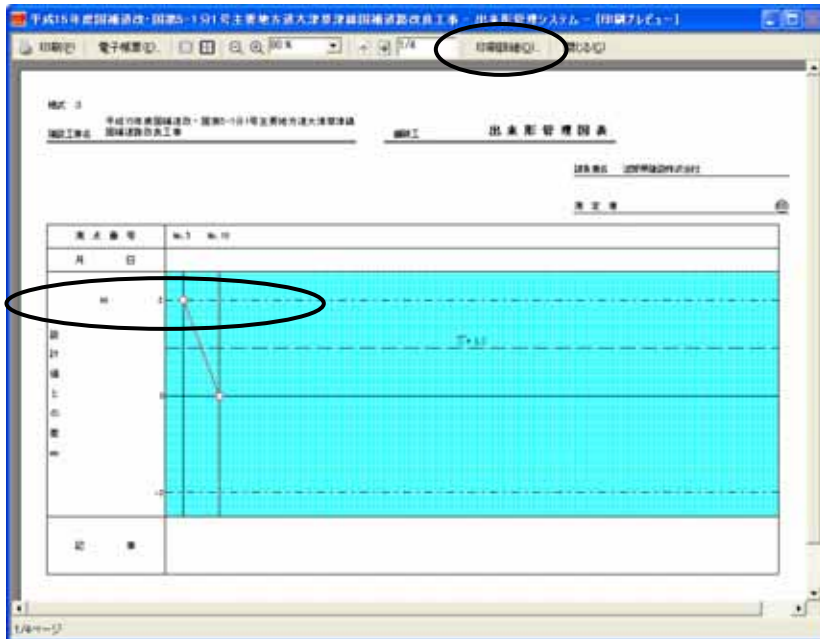

印刷詳細画面の「グラフ」タブをクリックします。

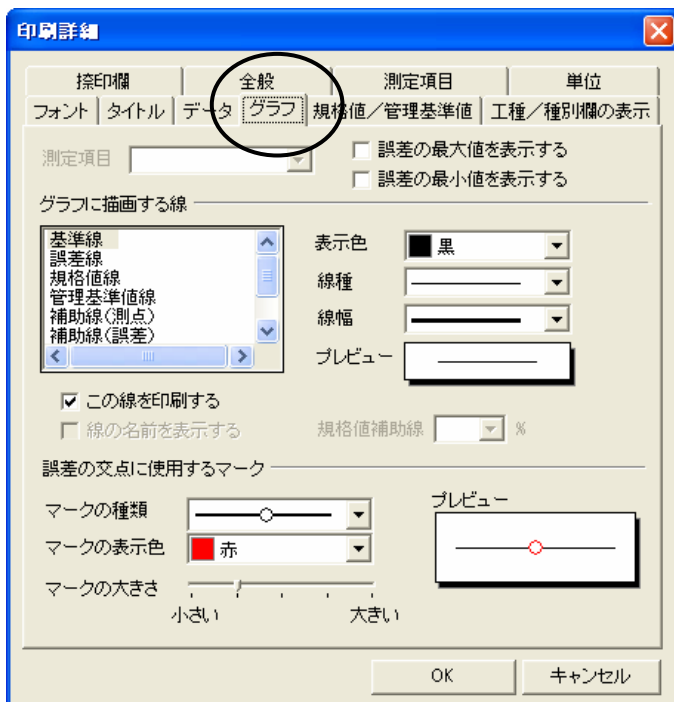

「グラフに描画する線」の中から、規格値補助線 1 をクリックして、「この線を印刷する」にチェックします。また、規格値補助線コンボで、80%を選択します。

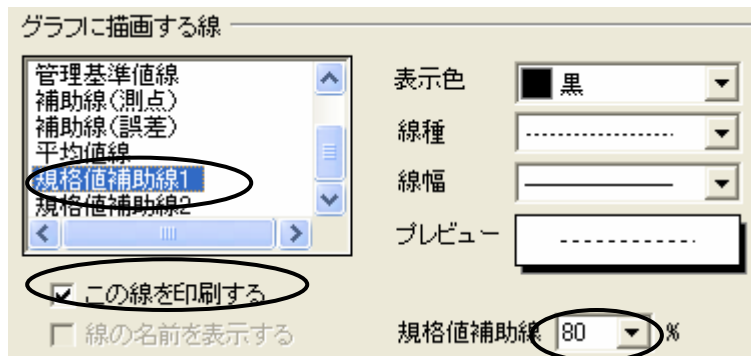

同様に、「グラフに描画する線」の中から、規格値補助線 2 をクリックして、「この線を印刷する」にチェックします。また、規格値補助線コンボで、50%を選択します。

OK ボタンをクリックして、印刷詳細画面を閉じます。再度プレビューが作成されて、規格値補助線が表示されます。